


FERVE F-2507


CARGADOR AUTOMÁTICO DE BATERÍAS
AUTOMATIC BATTERY CHARGER

12 V • 4 - 8 A
24 V • 4 A

CE

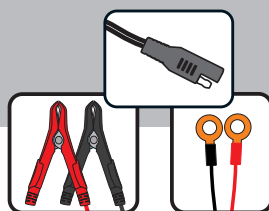

Entrada / Input: 220-240 V ~ 50/60 Hz 140 W

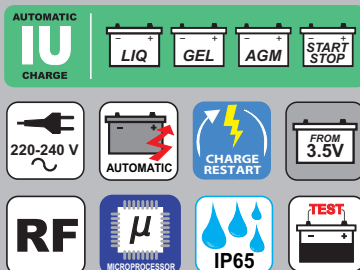

230 x 115 x 65 mm
0,850 kg

PRECAUCIONES



- Lea el manual de instrucciones antes de usar el cargador.
- *Read the instruction manual before using the charger.*



- Evite las llamas y chispas.
- *Avoid flames and sparks.*



- Desconecte el cable de red (1) antes de conectar o desconectar las pinzas (2).
- *Disconnect the mains cable (1) before connecting or disconnecting the clamps (2).*



- Utilícelo en un lugar ventilado.
- *Use it in a well-ventilated place.*



- No exponga el aparato a la lluvia.
- *Do not expose the equipment to rain.*

PRECAUTIONS



- El cable de red sólo puede ser sustituido en un taller especializado.
- *The wire to the mains can only be replaced at a specialized workshop.*



- ¡Atención! Gas explosivo.
- *Attention! Explosive gas.*



FERVE



(E)

CARGADORES DE BATERÍAS
MANUAL DE USO Y SEGURIDAD

(GB)

BATTERY CHARGERS
OPERATING INSTRUCTIONS AND SAFETY MANUAL

(F)

CHARGEURS DE BATTERIES
MANUEL D'UTILISATION ET DE SECURITE

(D)

BATTERIELADEGERÄTE
BETRIEBS- UND SICHERHEITSHANDBUCH

(NL)

ACCULADERS
GEBRUIKSAANWIJZING EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nosotros, We, Nous, Wir, Wij, Nós

FERVE, S.A.

declaramos, bajo nuestra única responsabilidad, que el producto
declare, under our sole responsibility, that the product
déclarons, sur notre seule responsabilité, que le produit
erklären, in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
verklaren, onder onze eigen verantwoordelijkheid, dat de producten
Declaramos, sob nossa única e exclusiva responsabilidade, que o produto

Cargador de baterías / Battery charger / Chargeur de batteries
Batterieladegerät / Acculader / Carregador de bateria

F-2201, F-2505, F-2507, F-2520, F-2525


al cual esta declaración se refiere, es conforme a las siguientes normas:
to which this declaration relates, is in conformity with the following standards:
auquel se réfère cette déclaration, est conforme à les normes :
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen:
waar deze verklaring zich op richt, in overeenstemming is met de volgende normen:
a que se refere esta declaração, cumprem com as disposições das seguintes normativas:

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1+A2,
EN 6111-3-3:2013+A1+A2, BS EN IEC 55014-1:2021, BS EN IEC 55014-2:2021,
BS EN IEC 61000-3-2:2019+A2, BS EN 61000-3-3:2013+A2,
EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15, EN 60335-2-29:2021+A1, EN 62233:2008

según las disposiciones de la Directiva:
following the provisions of Directive:
conformement aux dispositions de Directive :
Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie:
volgens de richtlijn:
em conformidade com o disposto na directiva:


2014/35/EU, 2014/30/EU

TEST DE LA BATERÍA BATTERY TEST

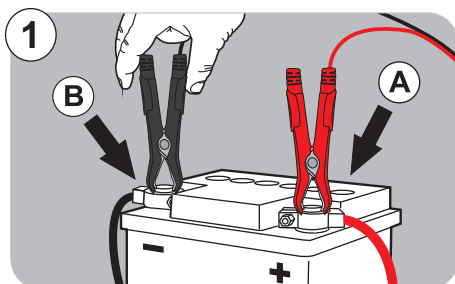


Conecte las pinzas a la batería siguiendo este orden: primero la pinza roja al borne positivo + (A) y después la pinza negra al borne negativo - (B).

Conecte el cargador F-2507 a una toma de red eléctrica (C).

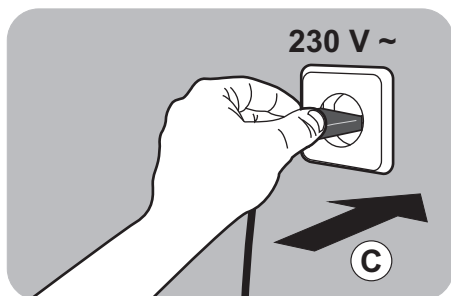

Connect the clamps to the battery in the following order: first the red clamp to the positive terminal + (A) and then the black clamp to the negative terminal - (B).


Connect the F-2507 charger to a mains supply (C).

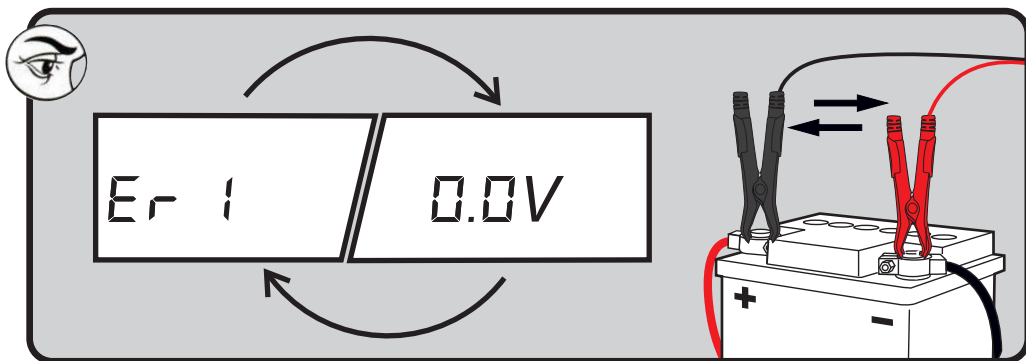

Si las pinzas están invertidas (roja en el borne negativo y negra en el borne positivo), la pantalla muestra “Er 1” alternando con el valor “0.0V”. Intercambie la posición de las pinzas.

If the clamps are reversed (red one connected to the negative terminal, black one to the positive terminal), the display shows “Er 1” alternating with the value “0.0V”. Switch the position of the clamps.

2

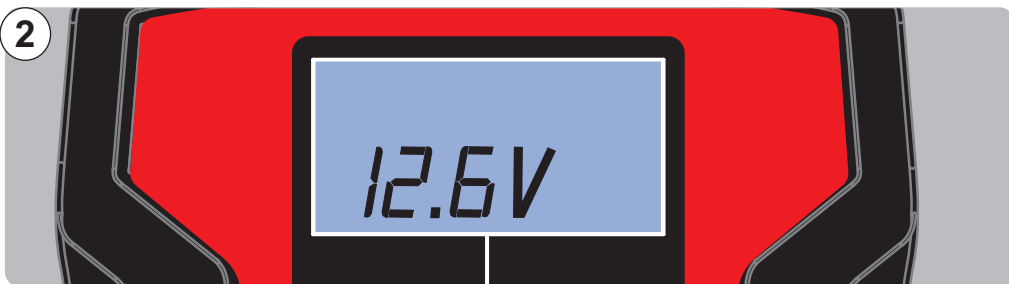

La pantalla muestra la tensión de la batería.


Compruebe el nivel de carga de la batería en la tabla.

The display shows the battery voltage.


Check the level of battery charge in the table.

12 V LIQUID	12 V GEL	12 V AGM/EFB	24 V LIQUID	24 V GEL	24 V AGM/EFB	Nivel de carga Charge status
< 11.9	< 12.1	< 12	< 23.8	< 24.2	< 24	< 20%
12.1	12.3	12.2	24.3	24.6	24.4	25%
12.3	12.5	12.4	24.6	25	24.8	50%
12.5	12.8	12.6	25	25.6	25.2	75%
12.7	13	12.8	25.4	26	25.6	100%

3

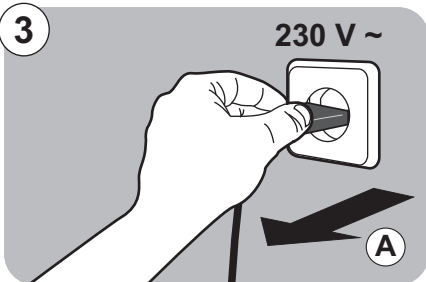


Desconecte el cargador de la red (A). A continuación retire la pinza negra (B) y finalmente la pinza roja (C).

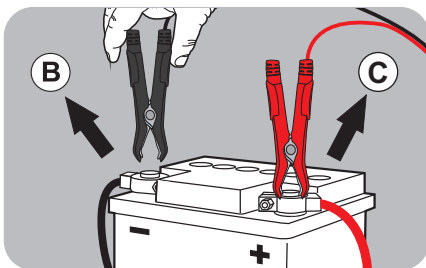


Disconnect the charger from the mains (A). Then remove the black clamp (B) and finally the red clamp (C).

CARGA DE LA BATERÍA BATTERY CHARGE

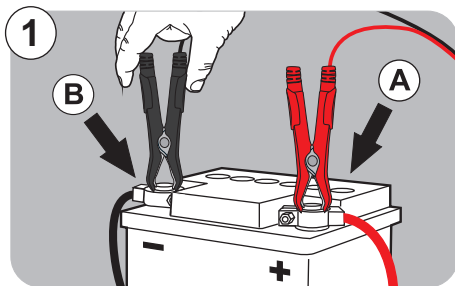


Conecte las pinzas a la batería siguiendo este orden: primero la pinza roja al borne positivo + (A) y después la pinza negra al borne negativo - (B).

Conecte el cargador F-2507 a una toma de red eléctrica (C).

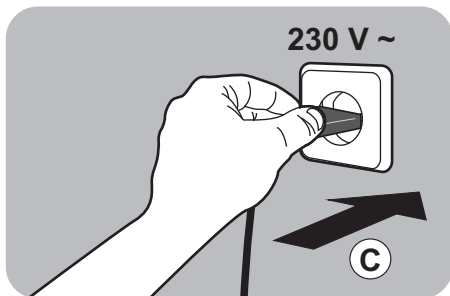


Connect the clamps to the battery in the following order: first the red clamp to the positive terminal + (A) and then the black clamp to the negative terminal - (B).

Connect the F-2507 charger to a mains supply (C).

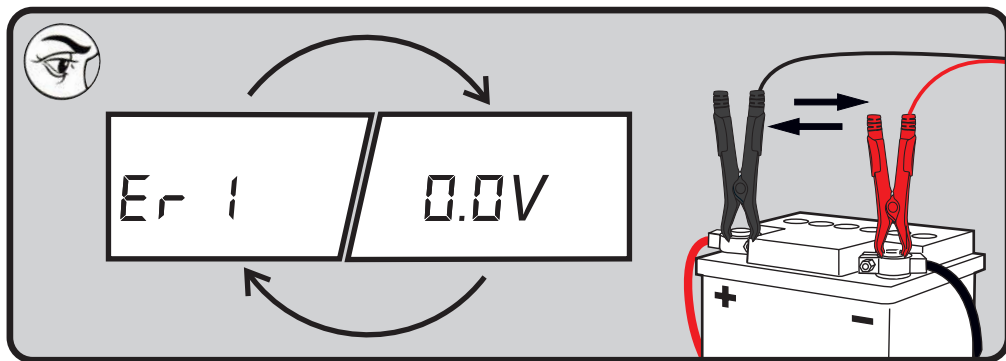

Si las pinzas están invertidas (roja en el borne negativo y negra en el borne positivo), la pantalla muestra “Er 1” alternando con el valor “0.0V”. Intercambie la posición de las pinzas.

If the clamps are reversed (red one connected to the negative terminal, black one to the positive terminal), the display shows “Er 1” alternating with the value “0.0V”. Switch the position of the clamps.

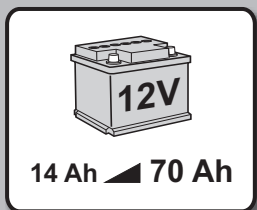

12 V
4 A


CARGA DE BATERÍAS DE 12 V (LIQUID-GEL) INTENSIDAD 4 A - Baterías de 14 a 70 Ah


Pulse la tecla **MODE** hasta que se muestren los símbolos  y 12V. El proceso de carga de la batería empezará al cabo de 3 segundos, con una intensidad máxima de 4 A. En la pantalla aparece el símbolo , que indica en todo momento el progreso de la carga.

12V BATTERY CHARGING (LIQUID-GEL) 4A CURRENT - Batteries from 14 to 70Ah

Press the **MODE** key until the symbols  and 12V are displayed. After 3 seconds, the battery charging process begins, with a maximum intensity of 4A.

The symbol  shows the progress of the charge.

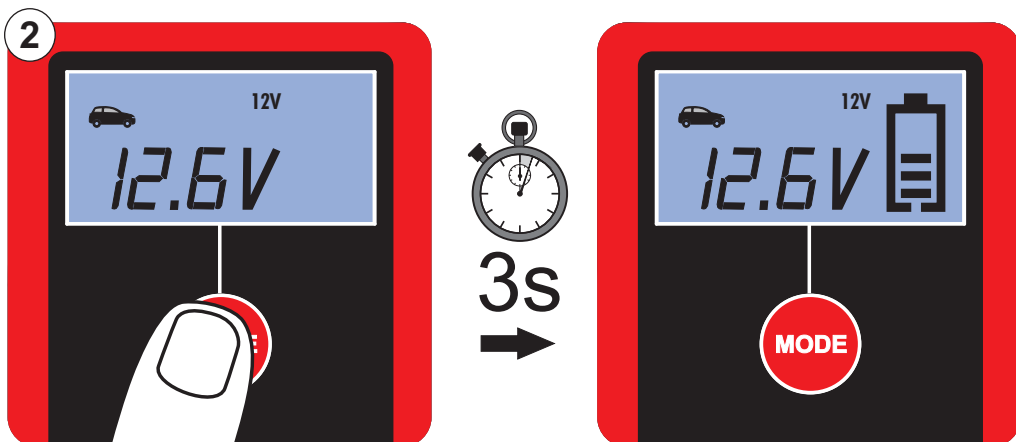

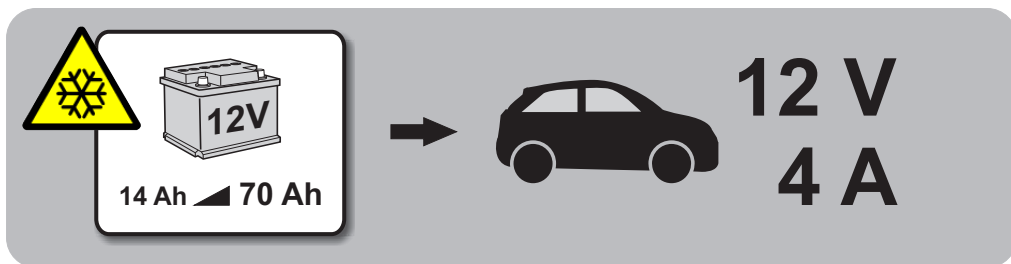

CARGA DE BATERÍAS DE 12 V (AGM o cualquier tipo de batería de plomo-ácido cuando la temperatura es inferior a 3° C)

INTENSIDAD 4 A - Baterías de 14 a 70 Ah

Pulse la tecla MODE hasta que se muestren los símbolos , 12V y . El proceso de carga de la batería empezará al cabo de 3 segundos, con una intensidad máxima de 4 A.


En la pantalla aparece el símbolo , que indica en todo momento el progreso de la carga.


12V BATTERY CHARGING (AGM or any lead-acid battery when the temperature is below 3°C)

4A CURRENT - Batteries from 14 to 70Ah

Press the MODE key until the symbols , 12V and  are displayed. After 3 seconds, the battery charging process begins, with a maximum intensity of 4A.

The symbol  shows the progress of the charge.

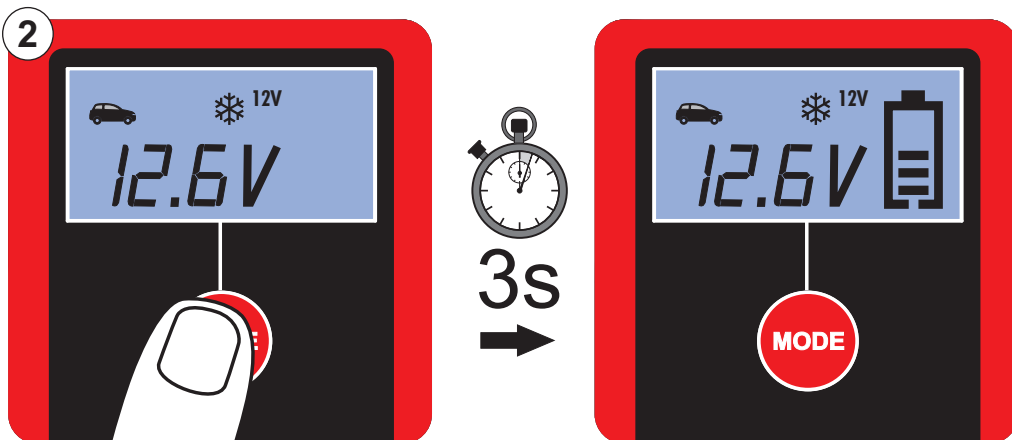

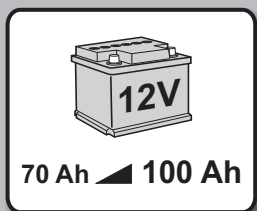

12 V
8 A

CARGA DE BATERÍAS DE 12 V (LIQUID-GEL)

INTENSIDAD 8 A - Baterías de 70 a 100 Ah

Pulse la tecla MODE hasta que se muestren los símbolos  y 12 V. El proceso de carga de la batería empezará al cabo de 3 segundos, con una intensidad máxima de 8 A.

En la pantalla aparece el símbolo , que indica en todo momento el progreso de la carga.


12V BATTERY CHARGING (LIQUID-GEL)


8A CURRENT - Batteries from 70 to 100Ah

Press the MODE key until the symbols  and 12V are displayed.

After 3 seconds, the battery charging process begins, with a maximum intensity of 8A.

The symbol  shows the progress of the charge.

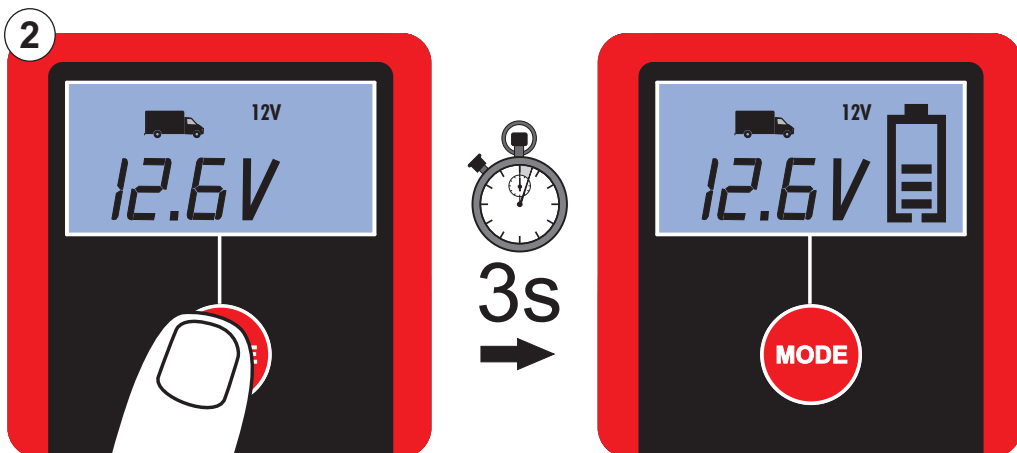

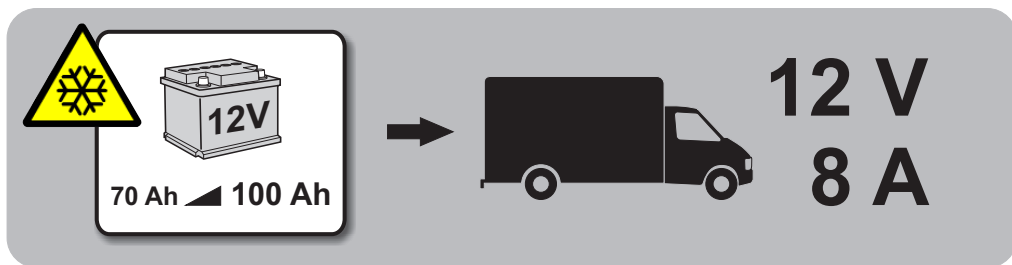

CARGA DE BATERÍAS DE 12 V (AGM o cualquier tipo de batería de plomo-ácido cuando la temperatura es inferior a 3° C)
INTENSIDAD 8 A - Baterías de 70 a 100Ah


Pulse la tecla MODE hasta que se muestren los símbolos , 12V y . El proceso de carga de la batería empezará al cabo de 3 segundos, con una intensidad máxima de 8 A.


En la pantalla aparece el símbolo , que indica en todo momento el progreso de la carga.

12V BATTERY CHARGING (AGM or any lead-acid battery when the temperature is below 3°C)
8A CURRENT - Batteries from 70 to 100Ah

Press the MODE key until the symbols , 12V and  are displayed. After 3 seconds, the battery charging process begins, with a maximum intensity of 8A.

The symbol  shows the progress of the charge.

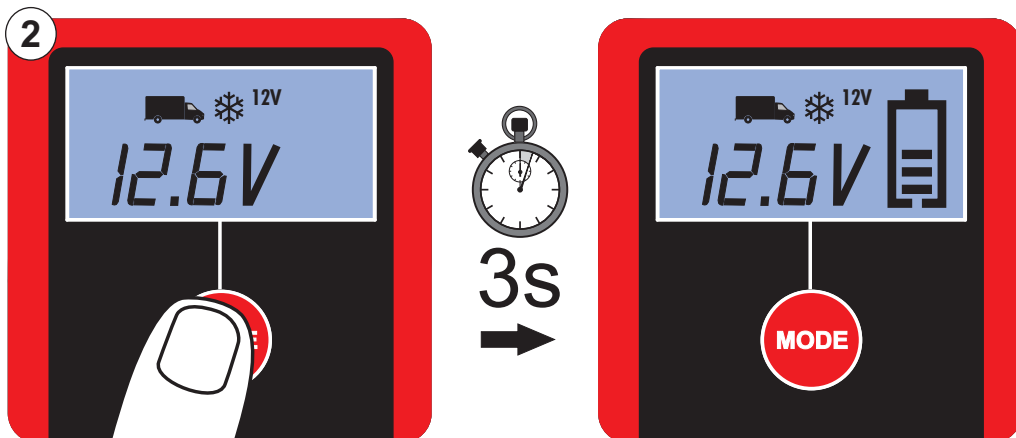

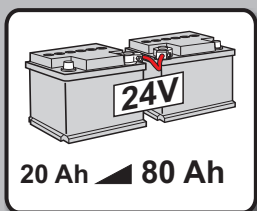

24 V
4 A

CARGA DE BATERÍAS DE 24 V (LIQUID-GEL)

INTENSIDAD 4 A - Baterías de 20 a 80 Ah

Pulse la tecla MODE hasta que se muestren los símbolos  y 24V. El proceso de carga de la batería empezará al cabo de 3 segundos, con una intensidad máxima de 4 A.

En la pantalla aparece el símbolo , que indica en todo momento el progreso de la carga.


24V BATTERY CHARGING (LIQUID-GEL)


4A CURRENT - Batteries from 20 to 80Ah

Press the MODE key until the symbols  and 24V are displayed.

After 3 seconds, the battery charging process begins, with a maximum intensity of 4A.

The symbol  shows the progress of the charge.

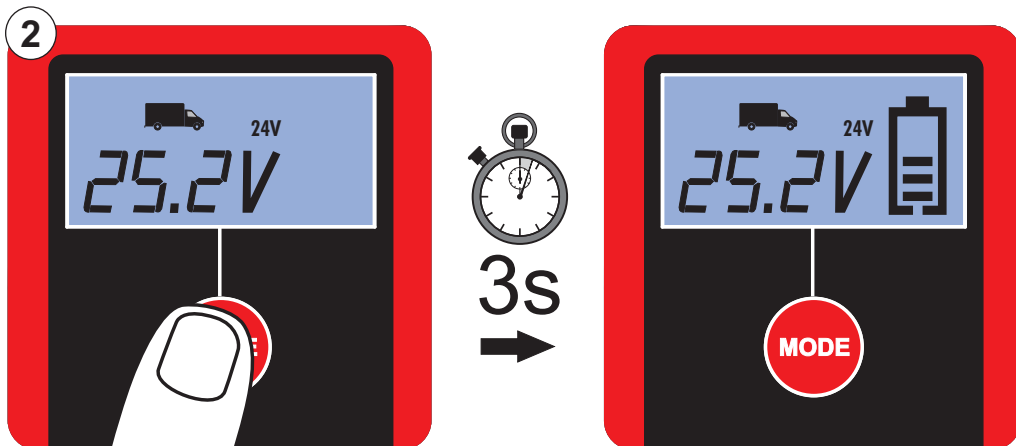

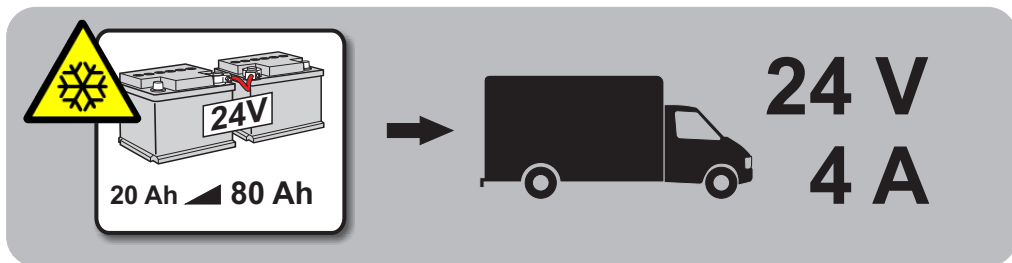

CARGA DE BATERÍAS DE 24 V (AGM o cualquier tipo de batería de plomo-ácido cuando la temperatura es inferior a 3° C)

INTENSIDAD 4 A - Baterías de 20 a 80Ah

Pulse la tecla MODE hasta que se muestren los símbolos , 24V y . El proceso de carga de la batería empezará al cabo de 3 segundos, con una intensidad máxima de 4 A.


En la pantalla aparece el símbolo , que indica en todo momento el progreso de la carga.

24V BATTERY CHARGING (AGM or any lead-acid battery when the temperature is below 3°C)

4A CURRENT - Batteries from 20 to 80Ah

Press the MODE key until the symbols , 24V and are displayed. After 3 seconds, the battery charging process begins, with a maximum intensity of 4A.

The symbol shows the progress of the charge.

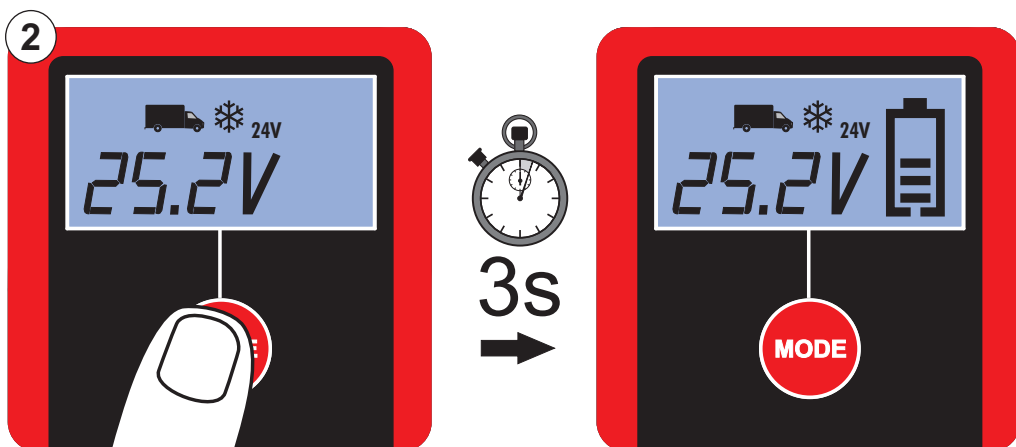


Cuando la batería está totalmente cargada, la pantalla muestra "FUL" y el símbolo  (batería 100%). Ya se puede desconectar el cargador. Si lo deja conectado, el F-2507 mantendrá la batería al 100%. **FUNCIÓN CHARGE RESTART:** En caso de interrupción eléctrica, el cargador inicia automáticamente el proceso de carga una vez restablecido el suministro.


When the battery is fully charged, the display shows "FUL" and the symbol  (battery 100%). The charger can be disconnected.

If you leave it connected, the F-2507 will keep the battery at 100%.

CHARGE RESTART FUNCTION: *In the event of a power failure, the charger automatically starts the charging process once the power supply is restored.*

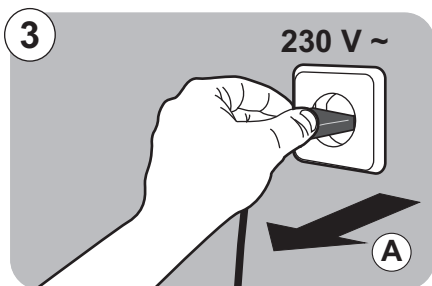

Desconecte el cargador de la red (A). A continuación retire la pinza negra (B) y finalmente la pinza roja (C).

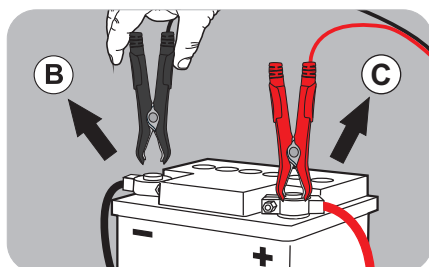




Disconnect the charger from the mains (A). Then remove the black clamp (B) and finally the red clamp (C).

CABLE CON TERMINALES

El F-2507 lleva como accesorio un cable con terminales, para la conexión fija a una batería. Conecte los terminales a los bornes de la batería siguiendo este orden: primero el terminal rojo al borne positivo + (A) y después el terminal negro al borne negativo - (B). Por último una los terminales del cargador (C). Conecte el F-2507 a una toma de red eléctrica (D). Si los terminales están invertidos, el display muestra “Er 1” alternando con el valor “0.0V”. Intercambie la posición de los terminales. Para cargar la batería siga las instrucciones de la página 6 a la 12.

CABLE WITH TERMINALS

The F-2507 charger comes with a cable with terminals as an accessory, for a fixed connection to a battery. Connect the terminals to the battery terminals in the following order: first the red terminal to the positive terminal + (A) and then the black terminal to the negative terminal - (B). Finally, connect the terminals to the charger (C). Plug the F-2507 to a mains supply (D). If the terminals are connected in reverse, the display shows “Er 1” alternating with the value “0.0V”. Switch the position of the terminals. To charge the battery follow the instructions on page 6 through 12.

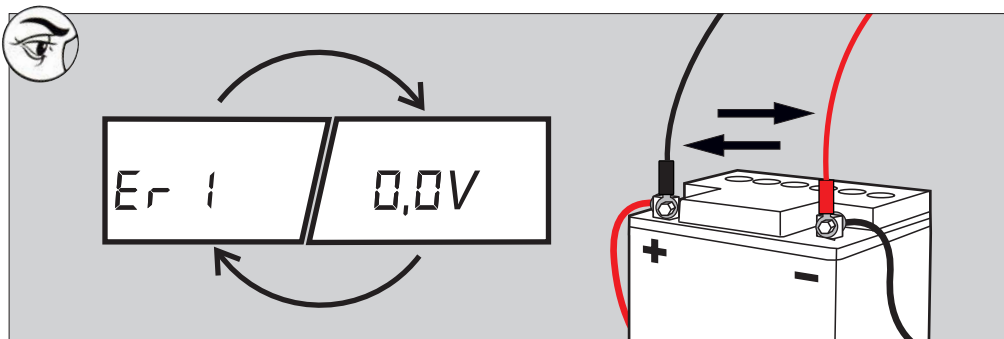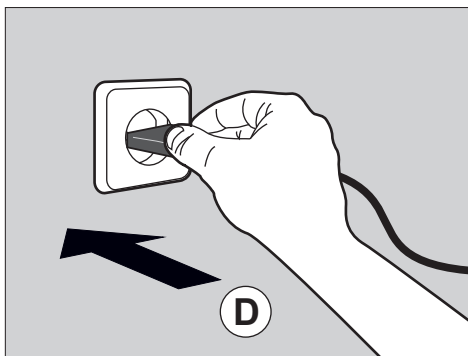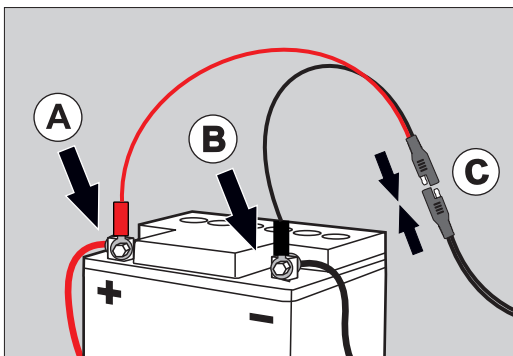

Problema		Causa	Solución
Er1	La tensión de la batería es inferior de 0,5 V	La batería es defectuosa.	Sustituya la batería.
	No se inicia la carga.	Las pinzas no están bien sujetas a la batería o con la polaridad invertida.	Conecte las pinzas firme y correctamente (roja +, negra -).
		La tensión de la batería es mayor que la tensión seleccionada en el cargador.	Compruebe que la tensión de la batería y la del cargador son las mismas.
Er2	La tensión de la batería está entre 0,5 V y 1,5 V	La batería es defectuosa.	Sustituya la batería.
Er3	Durante el proceso de carga la temperatura del cargador es muy alta. El F-2507 se ha parado.	La temperatura ambiente es elevada.	Asegure una buena ventilación. El cargador cargará cuando se enfríe.
La tensión de la batería es inferior a 11 V después de 4 minutos de carga.		La batería es defectuosa.	Sustituya la batería.
El estado de carga de la batería no llega al 100% después de 24 h cargando.		La batería alimenta algún componente del vehículo.	Asegúrese de que la batería no alimenta ningún componente y vuelva a cargar.
		La intensidad de carga es baja.	Seleccione una carga más alta.
La tensión de la batería es inferior a 12 V después de estar 2 minutos cargada al 100%		La batería es defectuosa.	Sustituya la batería.
La batería tarda mucho en cargarse.		La temperatura ambiente es baja.	Prolongue el tiempo de carga.

Problem		Cause	Solution
Er1	The battery voltage is less than 0.5V	The battery is defective.	Replace the battery.
	The charge does not start.	The clamps are not connected to the battery or with the polarity inverted.	Connect the clamps firmly and correctly (red +, black -).
		The battery voltage is higher than the voltage selected in the charger.	Confirm that battery voltage is matched with the mode.
Er2	The battery voltage is 0.5V - 1.5V before charging.	The battery is defective.	Replace the battery.
Er3	During the charging process the charger temperature is too high. The F-2507 stopped.	High ambient temperature.	Ensure adequate ventilation. The charger will resume charging after cooling.
The battery voltage is less than 11V after 4 minutes of charging.		The battery is defective.	Replace the battery.
The battery is not full charged after 24-hour charge.		A load may be connected to the battery.	Disconnect the load and attempt to charge again.
		The charge current is low.	Select a higher charge rate.
The battery voltage is less than 12V in 2 minutes after full charged.		The battery is defective.	Replace the battery.
The battery takes a long time to be charged.		Low ambient temperature.	The time of charge must be extended.



Gancho incorporado *Built-in hook*

ES GARANTÍA

FERVE garantiza este aparato contra todo defecto de fabricación o de las piezas durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos los daños provocados por errores de manejo, suciedad, conexión o energía inadecuada, accidentes y en general aquellos que provengan de causas externas al aparato. Cualquier otra prestación comprometida por el distribuidor será de la exclusiva responsabilidad del mismo. El presente documento tampoco cubre los deterioros ocasionados a otros bienes como consecuencia de un defecto del aparato garantizado. Esta garantía solamente tendrá validez acompañada de la factura de compra original o el recibo del establecimiento. Esta garantía perderá su vigencia cuando el aparato sea manipulado por personal o talleres ajenos a nuestros servicios técnicos.

EN WARRANTY

FERVE warrants this device against all-defective or faulty manufacturing or parts for a period of 36 months as of the purchase date. This warranty excludes damages caused by mishandling, dirt and filth, improper connection or power, accidents and, in general, any damages arising from causes that are external to the device. Any other warranty performance agreed to by the distributor shall be the exclusive liability of this party. Furthermore, this document does not cover wear or damage caused to other goods or assets as a result of a fault in the device under warranty. This warranty is only valid when accompanied by the original invoice or sales receipt. This warranty shall lose validity if the device is handled by personnel or shops not related to our technical service.

FR GARANTIE

FERVE garantit cet appareil contre tout défaut de fabrication ou des pièces pendant une période de 36 mois à compter de la date d'achat. Sont exclus les dommages provoqués par des erreurs de manipulation, de la saleté, un branchement ou une source d'énergie incorrects, des accidents et, en règle générale, tous les dommages provoqués par des causes ne concernant pas l'appareil. Toute autre prestation de garantie engagée par le distributeur sera sous sa seule responsabilité. Ce document ne couvre pas non plus les détériorations occasionnées à d'autres biens suite à un défaut de l'appareil sous garantie. Cette garantie est valable seulement avec la présentation de la facture originale ou le reçu de vente. Cette garantie perd sa validité si l'appareil est manipulé par du personnel ou des ateliers n'appartenant pas à nos services techniques.

D GARANTIE

FERVE gewährt eine Garantie auf dieses Gerät, welche jeglichen Herstellungsfehler bzw. Fehler an den Teilen über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Kaufdatum abdeckt. Zudem sind von der Garantie Beschädigungen aufgrund von Handhabungsfehlern, Verschmutzung, unsachgemäßem Anschluß bzw. ungeeigneter Energiezufuhr, Unfälle und im allgemeinen jene Beschädigungen und Unfälle, die aufgrund von geräteexternen Ursachen hervorgerufen wurden, ausgeschlossen. Jede weitere Garantieleistung, zu der sich der Verkäufer verpflichtet, fällt ausschließlich in dessen Verantwortungsbereich. Dieses Dokument deckt ebensowenig die Schäden an anderen Gütern ab, die sich infolge eines Fehlers des durch die Garantie abgedeckten Gerätes ergeben könnten. Diese Garantie ist nur gültig, wenn sie von der ursprünglichen Rechnung begleitet wird, oder Verkäufe quittieren. Diese Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn am Gerät Eingriffe durch Personal Oder Werkstätten, die nicht unserem technischen Service angehören, vorgenommen wurden.

NL GARANTIE

FERVE garandeert dat dit apparaat vrij is van defecten, in onderdelen of constructie, gedurende 36 maanden na datum van aankoop. Uitgesloten van de garantie is de schade die het gevolg is van een verkeerde bediening, vuil, niet geschikte aansluiting of voedingsbron, ongevallen en in het algemeen alle schade die door externe oorzaken aan het apparaat veroorzaakt is. Elke andere garantiebepaling die met de distributeur overeengekomen is, valt geheel en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de distributeur. De garantie dekt geen schade aan andere goederen die het gevolg zijn van een defect van het apparaat, voorwerp van de garantie. Zulks waarborg zit uitsluitend vigerend wanneer vergezeld tegen naar de originele factuur of Omzet stortingsbewijs. Deze garantie verliest haar geldigheid wanneer het apparaat door personeel of werkplaatsen behandeld wordt die niet door ons erkend zijn.

PT GARANTIA

FERVE garante este equipamento contra defeitos de fabricação ou peças por um período de 36 meses a partir da data da compra, exclui danos causados por mau uso, sujeira, ligação incorreta ou de energia, acidentes e, geralmente, aqueles provenientes de causa externa ao dispositivo. Qualquer desempenho comprometido pelo distribuidor será de responsabilidade exclusiva do mesmo. Este documento não cobre danos causados a outros bens, como resultado de um padrão do dispositivo protegido. Esta garantia só terá validade acompanhada de fatura de compra. Esta garantia deixa de ser aplicável quando o dispositivo é tratado por pessoas ou oficinas fora dos nossos serviços técnicos.

FERVE

FERVE, S.A

Ctra. de Calafell, 15-25 - Apartado (P.O. Box) 7
43700 El Vendrell (España)
www.ferve.com

2025071 - 0125