

FERVE F-9100

CARGADOR / ESTABILIZADOR DE BATERÍAS
BATTERY CHARGER / STABILIZER

12 V
5-10-30-60-100 A



370 x 250 x 102 mm
5,980 kg

CARGADOR / CHARGER:


Entrada / Input: 230 V ~ 50/60 Hz 1500 W

Salida / Output: 12 V $\equiv$ 5 - 10 - 30 - 60 - 100 A

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / POWER SUPPLY:

Por defecto / Default: 13.4 V Max. 100 A

Ajuste manual / Manual adjustable: 12 ~ 14.9 V Max. 100 A

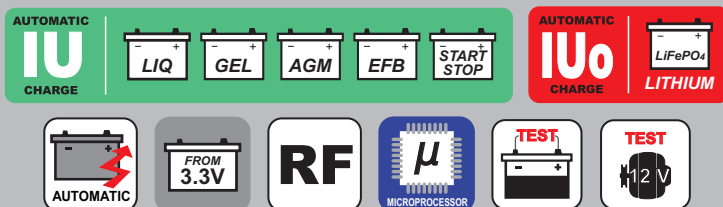

PRECAUCIONES - PRECAUTIONS - PRÉCAUTIONS VORSICHTSMASSNAHMEN - WAARSCHUWINGEN - PRECAUÇÕES



- Lea el manual de instrucciones antes de usar el cargador.
- Read the instruction manual before using the charger.
- Veuillez lire le manuel d'instructions avant d'utiliser le chargeur.
- Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Benutzung des Ladegeräts sorgfältig durch.
- Lees de gebruiksaanwijzing alvorens U de lader gaat gebruiken.
- Leia o manual de instruções antes de usar o carregador.



- Evite las llamas y chispas.
- Avoid flames and sparks.
- Eviter flammes et étincelles.
- Offene Flammen und Funken.
- Vermijdt vuur en vonken.
- Evite fazer lume ou fogueiras.



- Utilicelo en un lugar ventilado.
- Use it in a well-ventilated place.
- Utilisez-le dans un lieu aéré.
- Benutzen Sie das Gerät in einem belüfteten Raum.
- Gebruik het apparaat in een geventileerde ruimte.
- Utilizar em lugar ventilado.



- El cable de red solo puede ser sustituido en un taller especializado.
- The wire to the mains can only be replaced at a specialized workshop.
- Le câble d'alimentation au secteur ne peut être remplacé que dans un atelier spécialisé.
- Das Stromkabel darf nur in einer spezialisierten Werkstatt ausgewechselt werden.
- Voedingsspanningskabels mogen allen door geautoriseerde dealers worden vervangen.
- O cabo de rede só pode ser substituído numa oficina especializada.




- ¡Atención! Gas explosivo.
- Attention! Explosive gas.
- Attention! Gaz explosif.
- Achtung! Explosionsgefahr durch Gas.
- Let op! Knalgas.
- Atenção! Gases explosivos.



- Desconecte el cable de red (1) antes de conectar o desconectar las pinzas (2).
- Disconnect the mains cable (1) before connecting or disconnecting the clamps (2).
- Débranchez le câble du secteur (1) avant de brancher ou de débrancher les pinces (2).
- Ziehen Sie bitte den Netzkabel (1), bevor Sie die Zangen anschließen oder abklemmen (2).
- Maak de kabel los van het net (1) alvorens de klemmen te koppelen of te ontkoppelen (2).
- Desligar da corrente (1) antes de ligar ou desligar a garra (2)..



- No exponga el aparato a la lluvia.
- Do not expose the equipment to rain.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
- Zet het apparaat niet in de regen.
- Não exponha o aparelho à chuva.

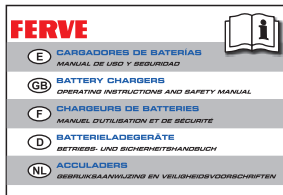

- Queda prohibida la reproducción total o parcial de estas instrucciones incluyendo texto e imágenes.
- Reproduction of these instructions, including text and images, in whole or in part, is prohibited.
- La reproduction de ces instructions, y compris les textes et les images, en tout ou en partie, est interdite.
- Die Vervielfältigung dieser Anleitung, einschließlich Text und Bild, im Ganzen oder in Teilen, ist untersagt.
- Het is verboden deze instructies, inclusief tekst en afbeeldingen, geheel of gedeeltelijk te reproduceren.
- A reprodução destas instruções, incluindo texto e imagens, no todo ou em parte, é proibida.

ÍNDICE

CONTENTS

SELECCIONAR IDIOMA
SELECT LANGUAGE

pág. 4
page

MODO CARGADOR
CHARGE MODE

pág. 5
page


MODO FUENTE DE ALIMENTACIÓN
POWER SUPPLY MODE

pág. 9
page

MODO PRUEBA DEL ALTERNADOR
TEST ALTERNATOR MODE


pág. 11
page

SELECCIONAR IDIOMA SELECT LANGUAGE

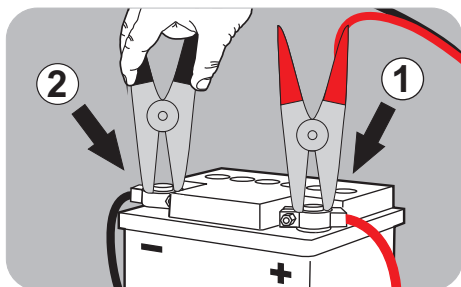


Conecte las pinzas a la batería siguiendo este orden: primero la pinza roja al borne positivo + (1) y después la pinza negra al borne negativo - (2).

Conecte el cargador F-9100 a una toma de red (3).

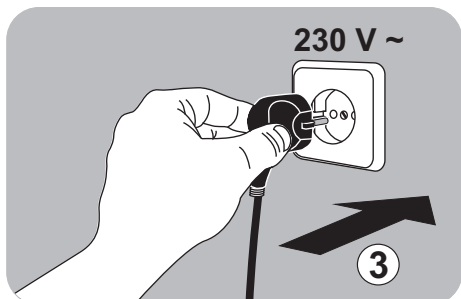

Connect the clamps to the battery in the following order: first the red clamp to the positive terminal + (1) and then the black clamp to the negative terminal - (2).

Connect the F-9100 charger to a mains supply (3).

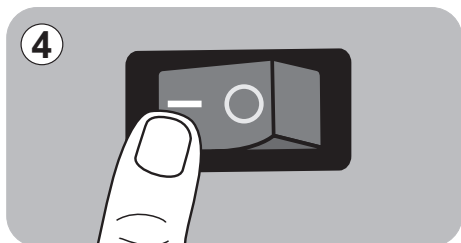


Conecte el F-9100 pulsando el conmutador “- O” de la parte trasera, colóquelo en la posición “-”.

Connect the F-9100 by pressing the “- O” switch on the back, place it in the “-” position.




La pantalla indica “INVERTIDAS”. Las pinzas están invertidas (roja en el borne negativo y negra en el borne positivo). Intercambie la posición de las pinzas.

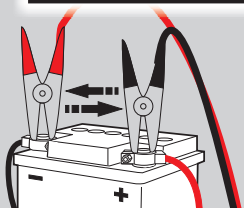

The display shows “REVERSE”. The clamps are reversed (red one connected to the negative terminal, black one to the positive terminal). Switch the position of the clamps.

5

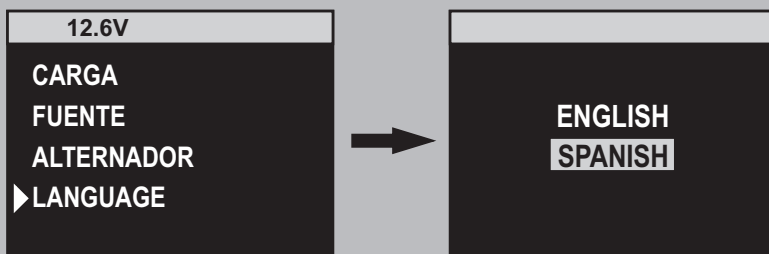


Elija la opción del menú “LANGUAGE” con y para entrar, escoja el idioma con y para verificar.

Choose the menu option “LANGUAGE” with and to enter, choose the language with and to verify.

MODO CARGADOR CHARGER MODE




IMPORTANTE: En este modo no intente un arranque, puede causar daños importantes.
IMPORTANT: In this mode do not attempt to start it, it may cause serious damages.

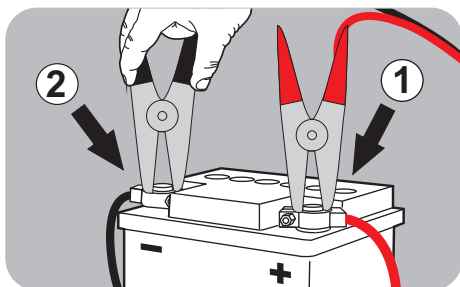


Conecte las pinzas a la batería siguiendo este orden: primero la pinza roja al borne positivo + (1) y después la pinza negra al borne negativo - (2).

Conecte el cargador F-9100 a una toma de red (3).

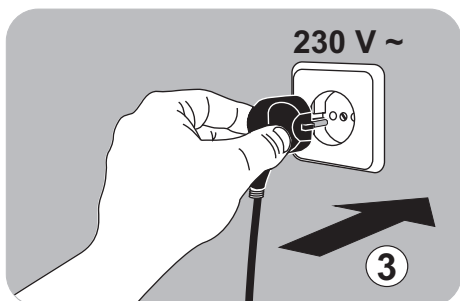

Connect the clamps to the battery in the following order: first the red clamp to the positive terminal + (1) and then the black clamp to the negative terminal - (2).

Connect the F-9100 charger to a mains supply (3).

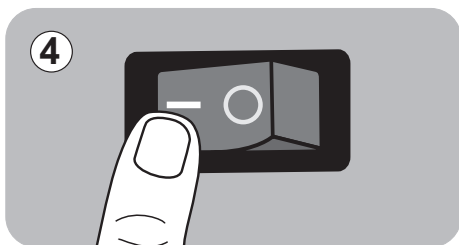

Conecte el F-9100 pulsando el conmutador “– O” de la parte trasera, colóquelo en la posición “–”.


Connect the F-9100 by pressing the “– O” switch on the back, place it in the “–” position.





La pantalla indica “INVERTIDAS”. Las pinzas están invertidas (roja en el borne negativo y negra en el borne positivo). Intercambie la posición de las pinzas.

The display shows “REVERSE”. The clamps are reversed (red one connected to the negative terminal, black one to the positive terminal). Switch the position of the clamps.

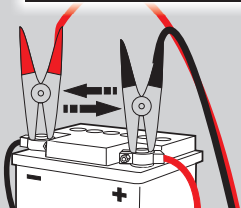

12.6V

► CARGA

FUENTE

ALTERNADOR

LANGUAGE

➔

CARGA

Battery Type	Voltage (V)	Current (A)
AGM		5A
STD		10A
GEL	12V	30A
EFB		60A
LFP		100A

Elija la opción del menú “CARGA” con ▼ y ↶ para entrar.

Choose the menu option “CHARGE” with ▼ and ↶ to enter.

CARGA

Battery Type	Voltage (V)	Current (A)
AGM		5A
STD		10A
GEL	12V	30A
EFB		60A
LFP		100A

Seleccione el menú tipo de batería a cargar: AGM, STD (batería estándar), GEL, EFB o LFP (litio). Pulsando ► y después ▼ para escoger el tipo de batería.

Select the type of the battery to be charged: AGM, STD (standard battery), GEL, EFB or LFP (lithium). Press ► and then ▼ to choose the battery type.

7

CARGA		
Battery Type	Voltage (V)	Current (A)
AGM	12V	5A
STD		10A
GEL		30A
EFB		60A
LFP		100A

Seleccione el menú de intensidad de carga: 5, 10, 30, 60 o 100A pulsando  y después  para escoger la intensidad, por último  para validar. Se inicia el proceso de carga.

Select the charging current: 5, 10, 30, 60 or 100A. Press , then  to choose the charging current and finally  to validate. The charging process begins.



La pantalla indica "SOBRETENSIÓN". La batería está por encima de 16V. Asegúrese de que la batería es de 12V para utilizar este modo.

The display shows "OVERVOLTAGE". The battery is above 16 V. Make sure the battery is 12V to use this mode.



La pantalla indica "BATERIA DEFECTUOSA". Sustituya la batería.

The display shows "BAD BATTERY". The battery is defective, replace it.

8

CARGANDO	
	90%
14.3V	4.9A
Battery Type: EFB	
Voltage: 12V	
Current: 5A	


Durante el proceso de carga, la pantalla indica "CARGANDO", el nivel de carga de la batería (V y %), la intensidad de carga (A) y las opciones de carga seleccionadas.

Podemos pulsar  para volver al inicio si deseamos cambiar algún parámetro.

During the charging process, the display shows "CHARGING", the battery charge level (V and %), the charging current (A) and the charging options we chose.

We can press  to return to the main menu if we want to change some parameter.

9

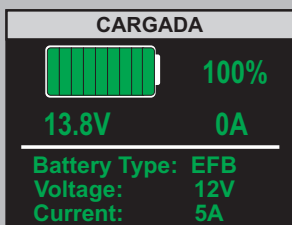


Final de carga. La batería está totalmente cargada cuando la pantalla indica "CARGADA". Si lo deja conectado, el F-9100 mantendrá la batería al 100% (solo para baterías de plomo-ácido: STD, GEL, AGM y EFB).

End of charge. The battery is fully charged when the display shows "CHARGED". If you leave it connected, the F-9100 will keep the battery at 100% (only for lead-acid batteries: STD, GEL, AGM and EFB).

Para terminar el proceso, pulsamos  o  para volver al inicio.


To finish the process, press  or  to return to the beginning.

10

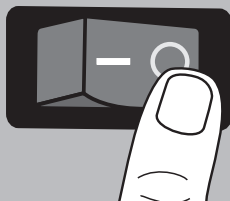


Desconecte el F-9100 pulsando el conmutador "– O" de la parte trasera, colóquelo en la posición "O". **IMPORTANTE:** La pantalla tarda 30 s en apagarse.

*Disconnect the F-9100 by pressing the "– O" switch on the back, place it in the "O" position. **IMPORTANT:** It takes 30s for the screen to turn off.*

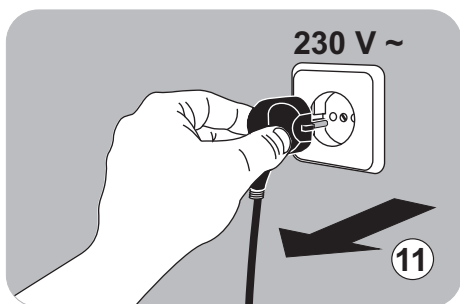


Desconecte el cargador de la red (11), a continuación retire la pinza negra (12) y finalmente la pinza roja (13).

Disconnect the charger from the mains (11), then remove the black clamp (12) and finally the red clamp (13).

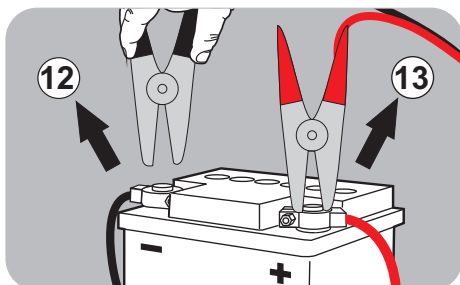


MODO FUENTE DE ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY MODE

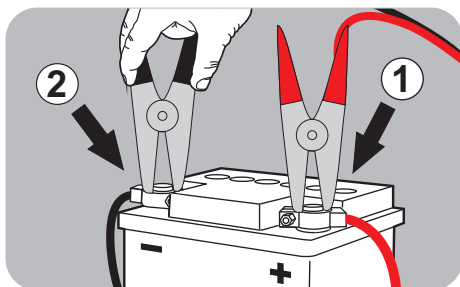


Conecte las pinzas a la batería siguiendo este orden: primero la pinza roja al borne positivo + (1) y después la pinza negra al borne negativo - (2).

Conecte el cargador F-9100 a una toma de red (3).

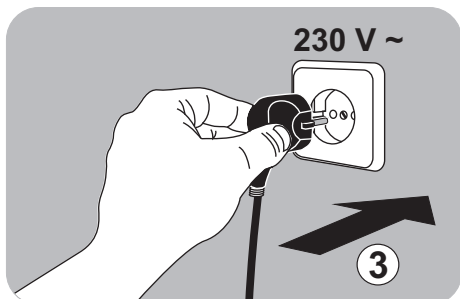

Connect the clamps to the battery in the following order: first the red clamp to the positive terminal + (1) and then the black clamp to the negative terminal - (2).

Connect the F-9100 charger to a mains supply (3).

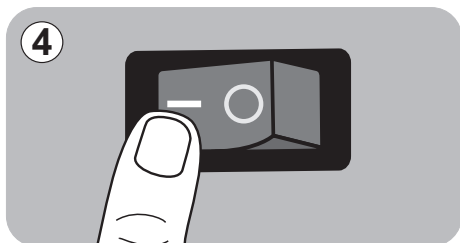


Conecte el F-9100 pulsando el conmutador “- O” de la parte trasera, colóquelo en la posición “-”.

Connect the F-9100 by pressing the “- O” switch on the back, place it in the “-” position.




La pantalla indica “INVERTIDAS”. Las pinzas están invertidas (roja en el borne negativo y negra en el borne positivo). Intercambie la posición de las pinzas.

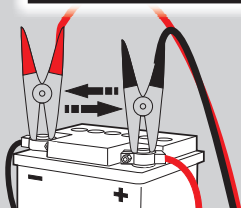

The display shows “REVERSE”. The clamps are reversed (red one connected to the negative terminal, black one to the positive terminal). Switch the position of the clamps.

5

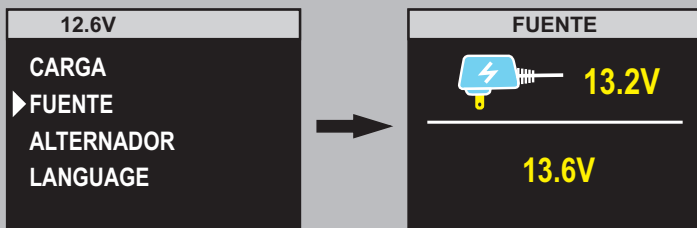

Elija la opción del menú “FUENTE” con y para entrar.


Choose the menu option “SUPPLY” with and to enter.



IMPORTANTE: El modo "FUENTE" solo debe utilizarse con la batería del vehículo en buen estado y 100 % cargada. No utilice una batería defectuosa o descargada. No intente arrancar el vehículo en este modo, puede causar daños importantes.

IMPORTANT: The "SUPPLY" mode should only be used with a vehicle battery that is in good condition and 100% charged. Do not use a faulty or discharged battery. Do not attempt to start the vehicle in this mode; it may cause serious damage.

6

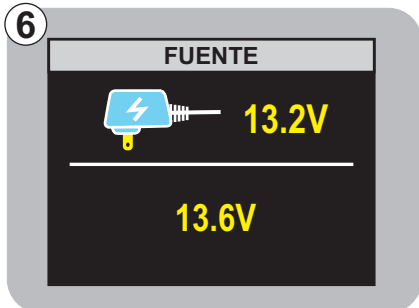


Seleccione la tensión de la fuente de alimentación (desde 12 V hasta 14,9 V) con y . Pulse para iniciar el proceso. La pantalla muestra la tensión de la batería ($\pm 0,3$ V), con una intensidad máxima de 100A.

Select the voltage of the power supply (from 12 V to 14.9 V) with and . Press to start the process.

The display shows the battery voltage (± 0.3 V), with a maximum intensity of 100A.


7

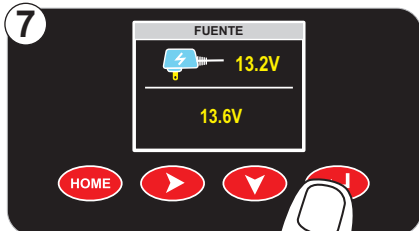

Para terminar el proceso, pulsamos o para volver al inicio.

To finish the process, press or to return to the beginning.


8

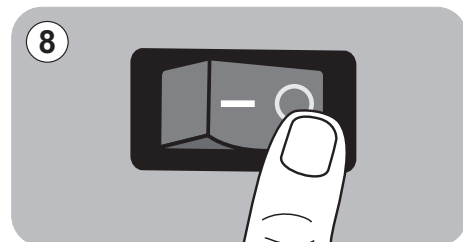


Desconecte el F-9100 pulsando el conmutador “– O” de la parte trasera, colóquelo en la posición “O”. **IMPORTANTE:** La pantalla tarda 30 s en apagarse.

Disconnect the F-9100 by pressing the “– O” switch on the back, place it in the “O” position.

IMPORTANT: It takes 30s for the screen to turn off.

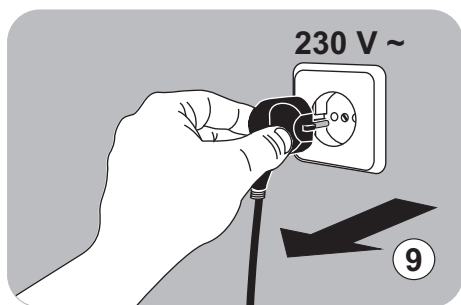


Desconecte el cargador de la red (9), a continuación retire la pinza negra (10) y finalmente la pinza roja (11).

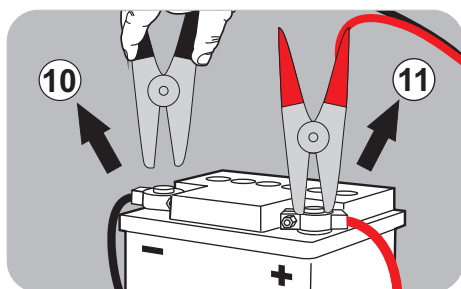


Disconnect the charger from the mains (9), then remove the black clamp (10) and finally the red clamp (11).

MODO PRUEBA DEL ALTERNADOR TEST ALTERNATOR MODE

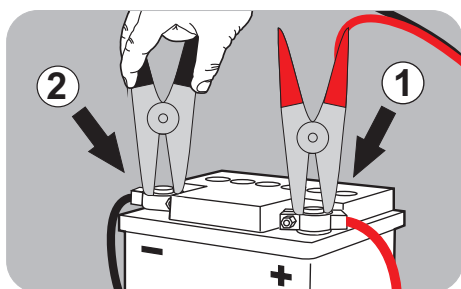

Conecte las pinzas a la batería siguiendo este orden: primero la pinza roja al borne positivo + (1) y después la pinza negra al borne negativo - (2).


Conecte el cargador F-9100 a una toma de red (3).

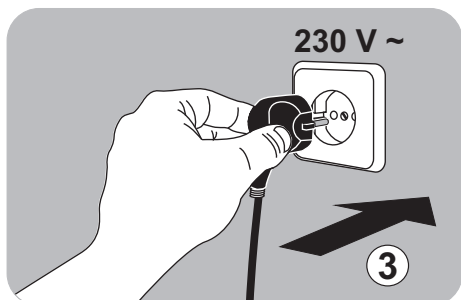

Connect the clamps to the battery in the following order: first the red clamp to the positive terminal + (1) and then the black clamp to the negative terminal - (2).

Connect the F-9100 charger to a mains supply (3).

4

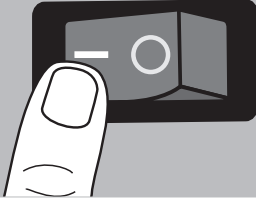


Conecte el F-9100 pulsando el conmutador “– O” de la parte trasera, colóquelo en la posición “–”.

Connect the F-9100 by pressing the “– O” switch on the back, place it in the “–” position.





La pantalla indica “INVERTIDAS”. Las pinzas están invertidas (roja en el borne negativo y negra en el borne positivo). Intercambie la posición de las pinzas.

The display shows “REVERSE”. The clamps are reversed (red one connected to the negative terminal, black one to the positive terminal). Switch the position of the clamps.

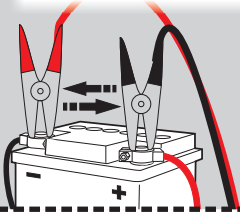

5

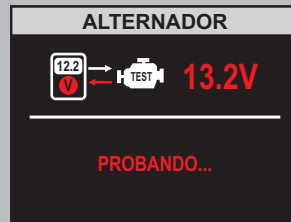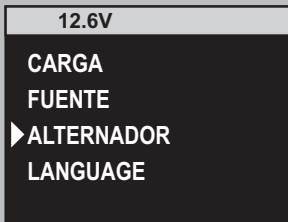

Elija la opción del menú “ALTERNADOR” con  y  para entrar.

Choose the menu option “ALTERNADOR” with  and  to enter.

6



La pantalla indica “PROBANDO...” y la tensión de la batería. **Si la tensión de la batería es 0, asegúrese de que las pinzas están bien conectadas.** Arranque el vehículo y manténgalo a 2000 rpm durante 3 minutos.

The display shows “TESTING...” and the battery voltage. **If the battery voltage is 0, make sure the clamps are properly connected.** Start the vehicle and keep it at 2000 rpm for 3 minutes.




Si la pantalla indica "OK", el alternador funciona correctamente ya que la lectura está entre 13,3 V y 15,5 V. Si indica "NO OK", la carga del alternador no es correcta y la lectura está por debajo de 13,3 V o es superior a 15,5 V.

If the display shows "OK", the alternator works correctly because the reading is between 13.3V and 15.5V. If it shows "NOT OK", the alternator charge is not correct, the reading is below 13.3V or more than 15.5 V.


Para terminar el proceso, pulsamos  o  para volver al inicio.

To finish the process, press  or  to return to the beginning.

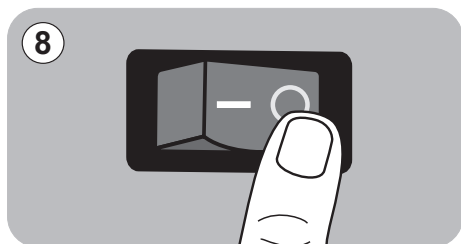


Desconecte el F-9100 pulsando el conmutador "– O" de la parte trasera, colóquelo en la posición "O". **IMPORTANTE:** La pantalla tarda 30 s en apagarse.

*Disconnect the F-9100 by pressing the "– O" switch on the back, place it in the "O" position. **IMPORTANT:** It takes 30s for the screen to turn off.*

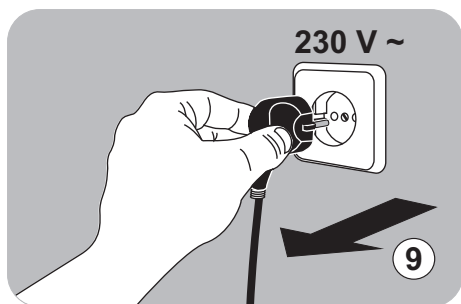

Desconecte el cargador de la red (9), a continuación retire la pinza negra (10) y finalmente la pinza roja (11).

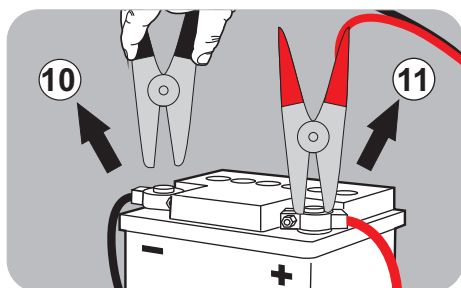

Disconnect the charger from the mains (9), then remove the black clamp (10) and finally the red clamp (11).



**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
KONFORMITEITSVERKLARING
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Nosotros, We, Nous, Wir, Wij, Nós

FERVE, S.A.

declaramos, bajo nuestra única responsabilidad, que el producto
declare, under our sole responsibility, that the product
déclarons, sur notre seule responsabilité, que le produit
erklären, in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
verklaren, onder onze eigen verantwoordelijkheid, dat de producten
Declaramos, sob nossa única e exclusiva responsabilidade, que o produto

**Cargador de baterías / Battery charger / Chargeur de batteries
Batterieladegerät / Acculader / Carregador de bateria**

F- 9100

al cual esta declaración se refiere, es conforme a las siguientes normas:
to which this declaration relates, is in conformity with the following standards:
auquel se réfère cette déclaration, est conforme à les normes :
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen:
waar deze verklaring zich op richt, in overeenstemming is met de volgende normen:
a que se refere esta declaração, cumprem com as disposições das seguintes normativas:

**EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 6100-6-2:2019, EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019,
EN 62233:2008**

según las disposiciones de la Directiva:
following the provisions of Directive:
conformement aux dispositions de Directive :
Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie:
volgens de richtlijn:
em conformidade com o disposto na directiva:

2014/35/EU, 2014/30/EU

ES GARANTÍA

FERVE garantiza este aparato contra todo defecto de fabricación o de las piezas durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos los daños provocados por errores de manejo, suciedad, conexión o energía inadecuada, accidentes y en general aquellos que provengan de causas externas al aparato. Cualquier otra prestación comprometida por el distribuidor será de la exclusiva responsabilidad del mismo. El presente documento tampoco cubre los deterioros ocasionados a otros bienes como consecuencia de un defecto del aparato garantizado. Esta garantía solamente tendrá validez acompañada de la factura de compra original o el recibo del establecimiento. Esta garantía perderá su vigencia cuando el aparato sea manipulado por personal o talleres ajenos a nuestros servicios técnicos.

EN WARRANTY

FERVE warrants this device against all-defective or faulty manufacturing or parts for a period of 36 months as of the purchase date. This warranty excludes damages caused by mishandling, dirt and filth, improper connection or power, accidents and, in general, any damages arising from causes that are external to the device. Any other warranty performance agreed to by the distributor shall be the exclusive liability of this party. Furthermore, this document does not cover wear or damage caused to other goods or assets as a result of a fault in the device under warranty. This warranty is only valid when accompanied by the original invoice or sales receipt. This warranty shall lose validity if the device is handled by personnel or shops not related to our technical service.

FR GARANTIE

FERVE garantit cet appareil contre tout défaut de fabrication ou des pièces pendant une période de 36 mois à compter de la date d'achat. Sont exclus les dommages provoqués par des erreurs de manipulation, de la saleté, un branchement ou une source d'énergie incorrects, des accidents et, en règle générale, tous les dommages provoqués par des causes ne concernant pas l'appareil. Toute autre prestation de garantie engagée par le distributeur sera sous sa seule responsabilité. Ce document ne couvre pas non plus les détériorations occasionnées à d'autres biens suite à un défaut de l'appareil sous garantie. Cette garantie est valable seulement avec la présentation de la facture originale ou le reçu de vente. Cette garantie perdra sa validité si l'appareil est manipulé par du personnel ou des ateliers n'appartenant pas à nos services techniques.

D GARANTIE

FERVE gewährt eine Garantie auf dieses Gerät, welche jeglichen Herstellungsfehler bzw. Fehler an den Teilen über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Kaufdatum abdeckt. Zudem sind von der Garantie Beschädigungen aufgrund von Handhabungsfehlern, Verschmutzung, unsachgemäßem Anschluß bzw. ungeeigneter Energiezufuhr, Unfälle und im allgemeinen jene Beschädigungen und Unfälle, die aufgrund von geräteexternen Ursachen hervorgerufen wurden, ausgeschlossen. Jede weitere Garantieleistung, zu der sich der Verkäufer verpflichtet, fällt ausschließlich in dessen Verantwortungsbereich. Dieses Dokument deckt ebensowenig die Schäden an anderen Gütern ab, die sich infolge eines Fehlers des durch die Garantie abgedeckten Gerätes ergeben könnten. Diese Garantie ist nur gültig, wenn sie von der ursprünglichen Rechnung begleitet wird, oder Verkäufe quittieren. Diese Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn am Gerät Eingriffe durch Personal Oder Werkstätten, die nicht unserem technischen Service angehören, vorgenommen wurden.

NL GARANTIE

FERVE garandeert dat dit apparaat vrij is van defecten, in onderdelen of constructie, gedurende 36 maanden na datum van aankoop. Uitgesloten van de garantie is de schade die het gevolg is van een verkeerde bediening, vuil, niet geschikte aansluiting of voedingsbron, ongevallen en in het algemeen alle schade die door externe oorzaken aan het apparaat veroorzaakt is. Elke andere garantiebepaling die met de distributeur overeengekomen is, valt geheel en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de distributeur. De garantie dekt geen schade aan andere goederen die het gevolg zijn van een defect van het apparaat, voorwerp van de garantie. Zults waarborg zit uitsluitend vigerend wanneer vergezeld tegen naar de originele factuur of Omzet stortingsbewijs. Deze garantie verliest haar geldigheid wanneer het apparaat door personeel of werkplaatsen behandeld wordt die niet door ons erkend zijn.

PT GARANTIA

FERVE garante este equipamento contra defeitos de fabricação ou peças por um período de 36 meses a partir da data da compra, excetuando danos causados por mau uso, sujeira, ligação incorreta ou de energia, acidentes e, geralmente, aqueles provenientes de causa externa ao dispositivo. Qualquer desempenho comprometido pelo distribuidor será de responsabilidade exclusiva do mesmo. Este documento não cobre danos causados a outros bens, como resultado de um padrão do dispositivo protegido. Esta garantia só terá validade acompanhada de fatura de compra. Esta garantia deixa de ser aplicável quando o dispositivo é tratado por pessoas ou oficinas fora dos nossos serviços técnicos.




F-235



16 mm²

1,45 kg



El F-235 es un cable 100% cobre de 3,5 m que consta de dos conectores Anderson. Se conecta al cable del cargador F-9100 para conseguir una longitud total de 5,4 m.

The F-235 is a 3.5m 100% copper cable with two Anderson connectors. It can be connected to the F-9100 charger cable for a total length of 5.4m.


F-205



16 mm²

 600 A

2,5 kg



El F-205 es un cable 100% cobre de 5 m que consta de un conector Anderson y pinzas de 600A. Puede utilizarse en lugar del cable de salida del F-9100, de 1,9 m.

The F-205 is a 5m 100% copper cable with an Anderson connector and 600A clamps. It can be used instead of the 1.9m F-9100 output cable.

FERVE

FERVE, S.A

Ctra. de Calafell, 15-25 - Apartado (P.O. Box) 7
43700 El Vendrell (España)

www.ferve.com

2091001 - 0126